


ETH6045CE_0416S 使用说明书

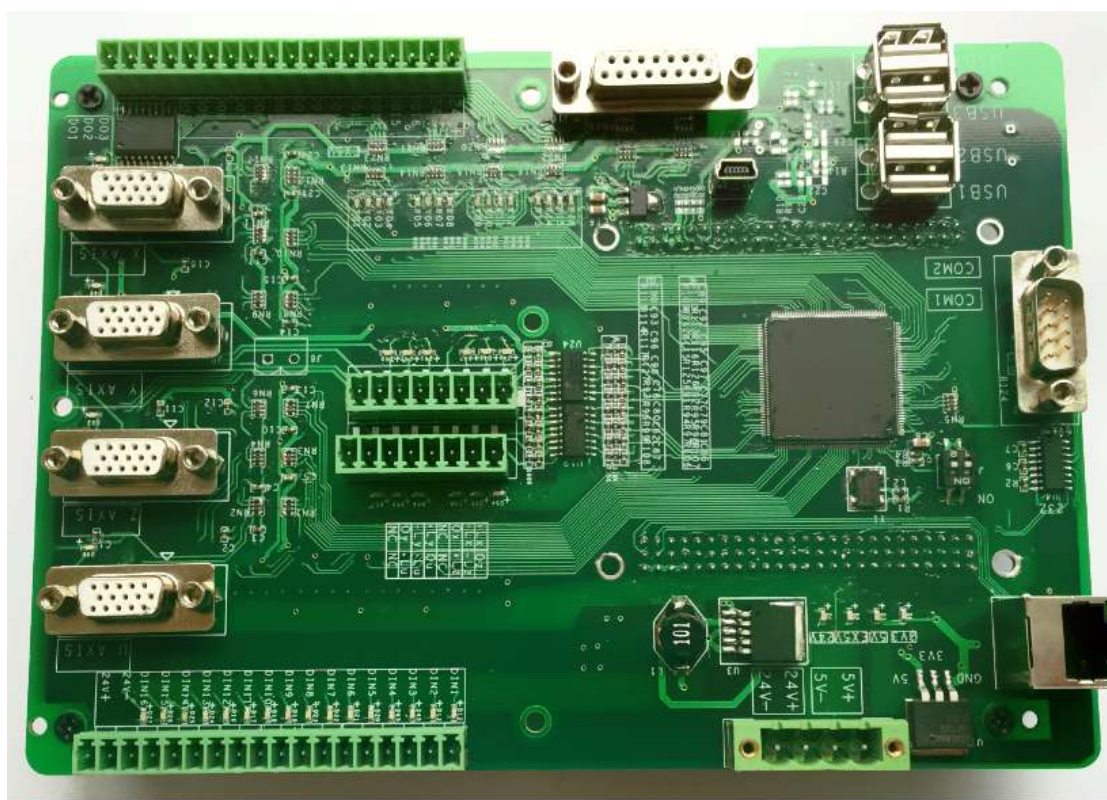



目录


ETH6045CE_0416S 使用说明书.....	1
一.简介	3
二.硬件接口说明	5
电源接口	5
以太网口	5
USB 主口	6
USB 从口	6
RS232 串口	7
四个轴脉冲接口	8
手轮接口	8
四个轴限位原点输入接口	9
开关量通用输入输出接口	10
HDMI 接口	12
三.尺寸(单位: mm)	13
四.二次开发 DLL 库函数	13
五.二次开发 C6045_Panel (售后提供源码)	25
界面介绍	26
【参数设置】 页面介绍	26
【IO 测试】 页面介绍	27
【图形监测】 页面介绍	27
【主控】 页面介绍	28
六.WINCE 开发步骤	29
1.安装 VS2005 和控制器 SDK	29
2.打开 C6045_Panel 源码, 进行修改	30
3.通过网口调试(代替 USB)	30

一.简介

ETH6045CE_0416S 型号解释:

- ETH6045 控制器类型（系列）
- CE 控制器内部架构为 Wince 架构
- 0416S '04'标识为 4 轴，'16'标识输入输出个数，
'S'标识带不带 7 寸触摸屏

ETH6045CE_0416S 型运动控制器，是嵌入式工控机（ARM 架构）与运动控制器相结合，软硬件一体化方案，软件操作系统采用 **Wince6.0 实时操作系统**，硬件采用高端 **ARM 架构工控机与板载专用运动芯片** 方案。

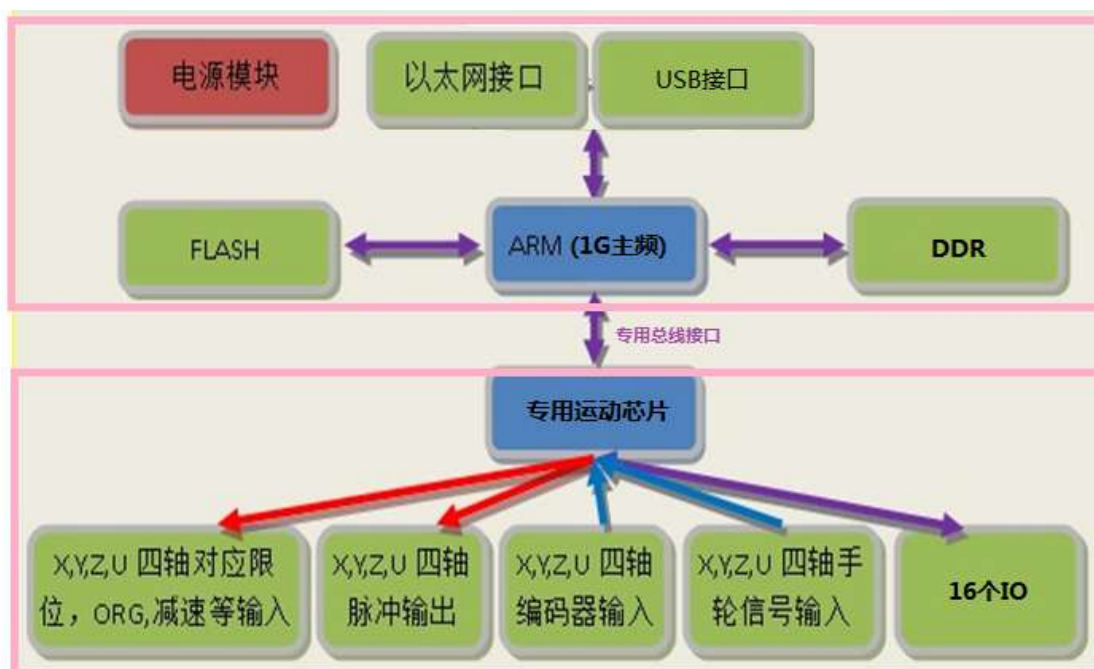

嵌入式工控机参数:

- 处理器主频: 1G Hz
- 内存: 1G (DDR2)
- 闪存: 512M
- 16 个通用输出, 16 个通用输入, 全光耦隔离

- 2 个串口，4 个 USB 接口
- 1 个手轮接口
- 1 个 100M 网口
- 1 个高清接口 HDMI（接液晶显示器）
- 1 个 LCD 液晶屏接口（标配 7 寸触摸屏）

运动控制器（专用运动芯片）参数：

控制轴数： 4 轴

脉冲输出最大频率： 6.5Mbps

加减速： 支持 S 曲线加减速和 T 型加减速

插补控制： 任意 2~4 轴直线插补、圆弧插补

其他特性：

- 带 4 个编码器计数器可用于实现全闭环或“速度模式（脉冲方向）”
- 动作中的速度以及目标位置变更
- 4 个轴可以同时做 2 组不同的直线运动或 1 组直线运动+1 组圆弧运动
- 脉冲方向差分输出
- 带 4 轴首轮接口

C6045_Panel(售后提供源码)是本公司针对 WINCE 运动控制器开发的应用开发调试软件，用于辅助用户加快运动控制应用的开发过程，该软件都能在动态链接函数库（C45CE.dll）中找到对应的函数。





二.硬件接口说明

电源接口



控制器由**隔离**的直流 5V（不小于 15 瓦）和 24V（不小于 100 瓦）电源供电。
推荐电源品牌：台湾明纬.

以太网口

以太网口速度为 100M，满足各种应用。在 WINCE6.0 系统中，默认 IP 地址为 192.168.1.230.客户可自行修改 MAC 地址和 IP 地址，方便局域网中多卡同时使

用的场合。



USB 主口

控制器有 4 个 USB 主口，可用于连接 U 盘，USB 鼠标，USB 键盘。扩展控制器的相关功能。




USB 从口

用于连接 PC 机,下载文件，调试 WINCE 软件等等。



RS232 串口

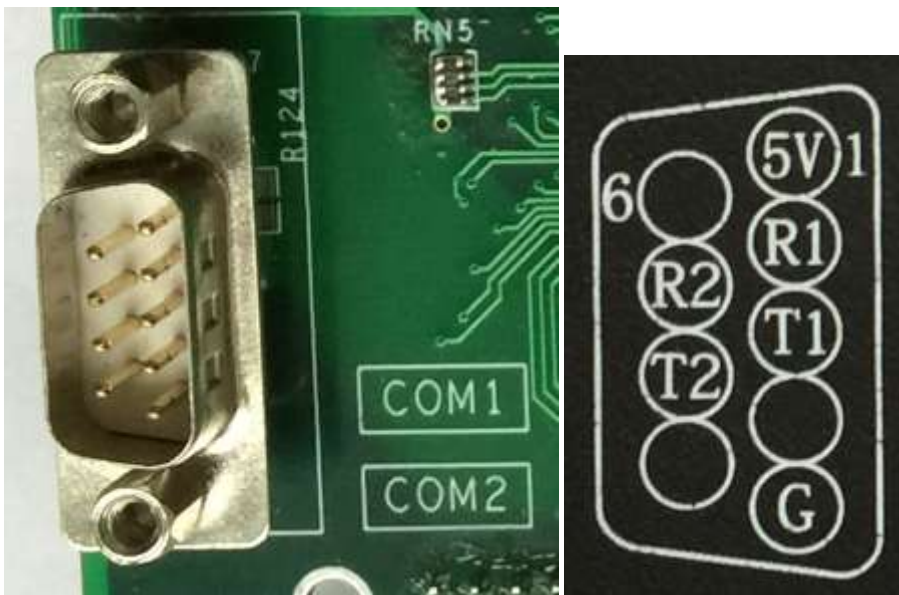


如上图 2 个串口在一个 DB9 座子中，R1，T1 为 COM1 的收发信号；R2，T2 为 COM2 的收发信号。RS232 串口（三线串口，未隔离）作为扩展接口使用，用于连接其他串口模块：

- 串口屏
- 串口扩展模块（AD,DA,IO）
- PC 电脑

注：与 PC 电脑相连时使用串口交叉线。


四个轴脉冲接口

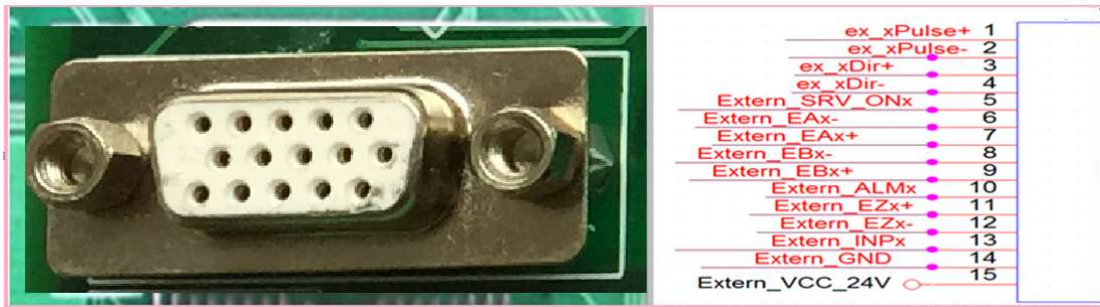

该接口使用三排 DB15 接口。引脚定义如图。脉冲方向差分输出。

引脚编号	引脚名称	方向	备注
1	ex_xPulse+	输出	脉冲+输出，接入电机驱动器
2	ex_xPulse-	输出	脉冲-输出，接入电机驱动器
3	ex_xDir+	输出	方向+输出，接入电机驱动器
4	ex_xDir-	输出	方向-输出，接入电机驱动器
5	Extern_SRV_ONx	输出	伺服使能，用于接入电机驱动器
6	Extern_EAx-	输入	伺服驱动器编码器输出的 A-
7	Extern_EAx+	输入	伺服驱动器编码器输出的 A+
8	Extern_EBx-	输入	伺服驱动器编码器输出的 B-
9	Extern_EBx+	输入	伺服驱动器编码器输出的 B+
10	Extern_ALMx	输入	伺服驱动器输出的报警
11	Extern_EZx+	输入	伺服驱动器编码器输出的 Z+
12	Extern_EZx-	输入	伺服驱动器编码器输出的 Z-
13	Extern_5V	输出	Extern_VCC_24V 转出的 5V，供外部使用
14	Extern_GND	输出	24V-输出，用于接入伺服驱动器
15	Extern_VCC_24V	输出	24V+输出，用于接入伺服驱动器


手轮接口

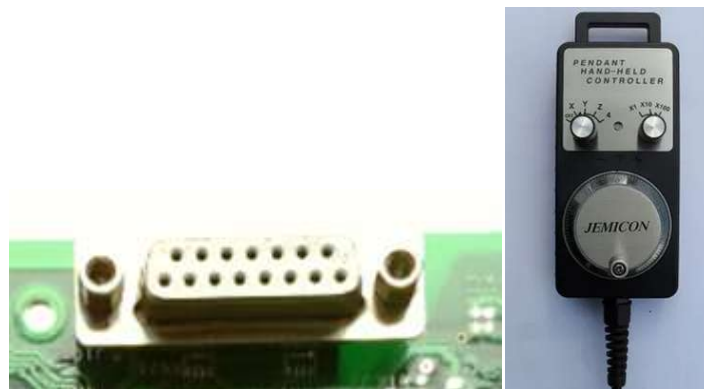

如图 DB15 为手轮接口，可以接上有图所示的电子手轮。



二. 接线图

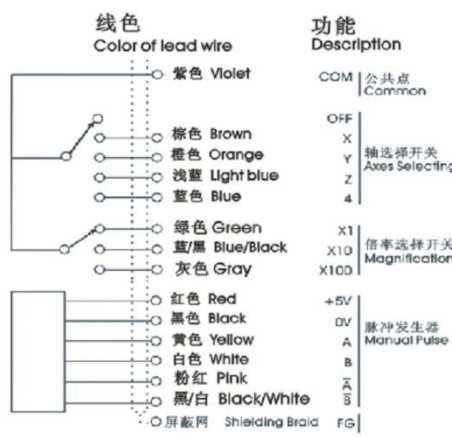


电子手轮信号定义图

序号	名称	I/O	说明	序号	名称	I/O	说明
1				9			
2				10		-	
3				11	Extern_#PEx	-	X轴脉冲输入使能
4	Extern_#PEy		Y轴脉冲输入使能	12	Extern_#PEz	-	Z轴脉冲输入使能
5	Extern_#PEu		U轴脉冲输入使能	13	Extern_PA	-	脉冲输入
6	Extern_PB		脉冲输入	14	Extern_+DR	-	电平驱动输入
7	Extern_-DR		电平驱动输入	15	Extern_GND	-	输出
8	Extern_VCC+5.0V		输出				


DB15 接口定义图

四个轴限位原点输入接口

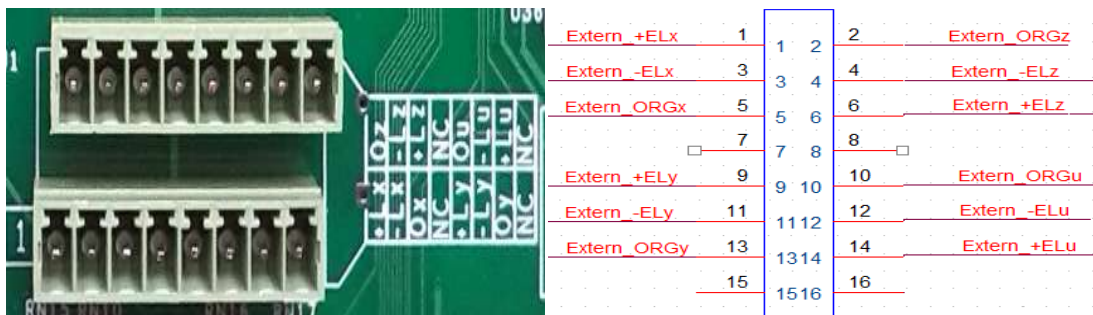


四个轴 XYZU，每个轴 3 个信号：正限位(Extern_+ELx)，负限位(Extern_-ELx)，原点(Extern_+ORGx)。使用 3.81mm 间距端子排座。

如果有需要，这些专用输入信号，可以作为通用输入信号。与 NPN 型有源开关接线示意图如下

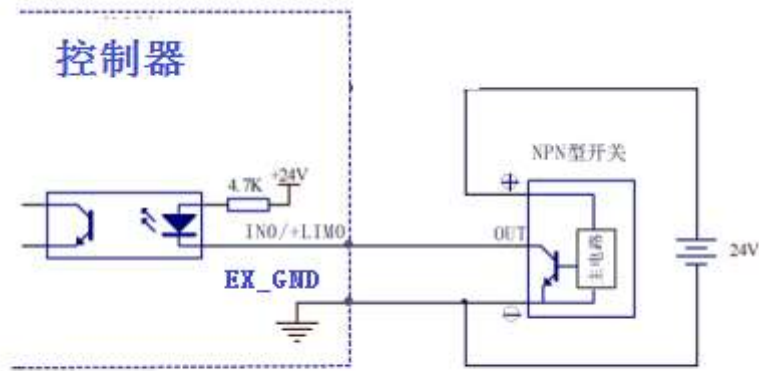



NPN 型有源开关输入连接

与无源开关接线示意图如下

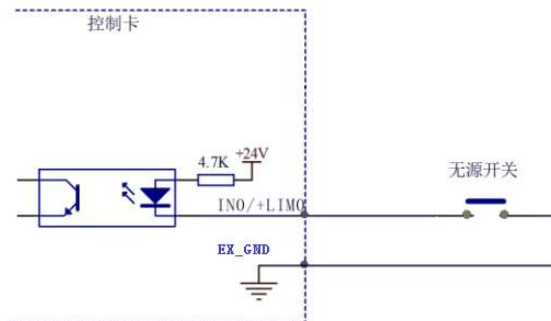


无源开关输入连接

开关量通用输入输出接口

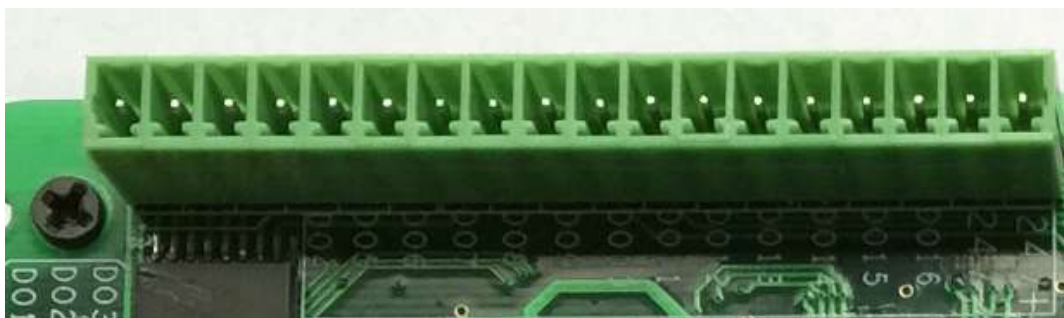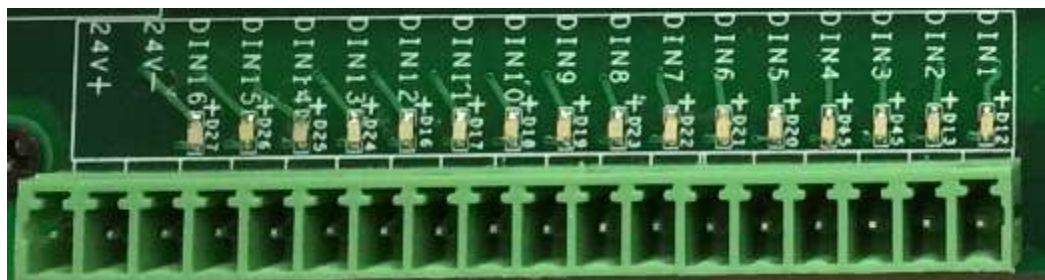




输入输出各 16 路，全光耦隔离。图中 24V+,24V-为输出。示意图如下。使用 3.81mm 间距端子排座。

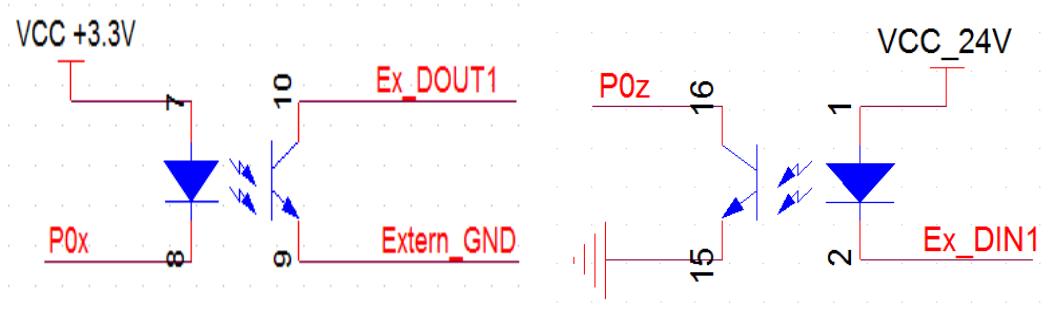


输出信号中的 DO1-DO8 可以直接驱动继电器，电流 50mA。


输出信号控制驱动器光耦的接线示意图如下

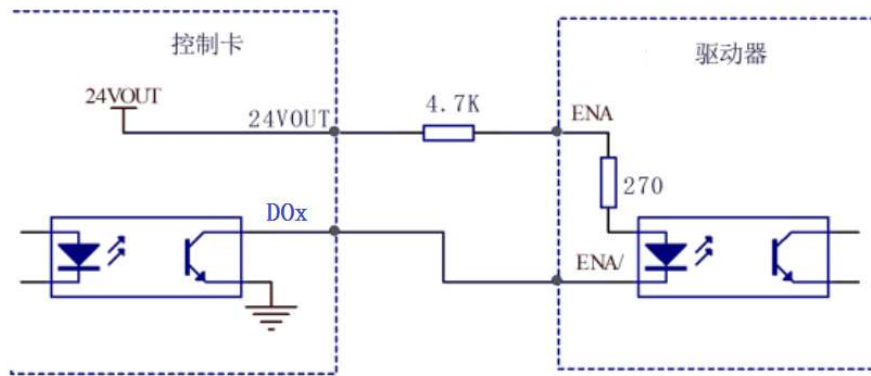


输出信号 DO1-DO8 控制继电器等的接线示意图如下

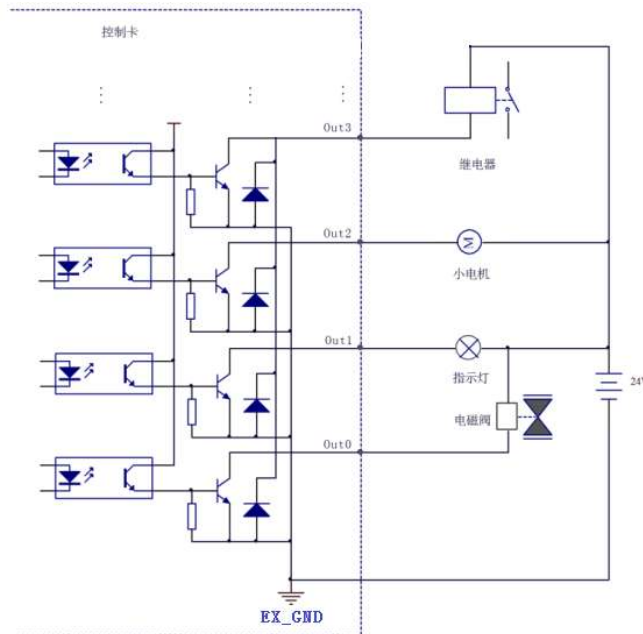

输入信号与 NPN 开关连接示意图如下

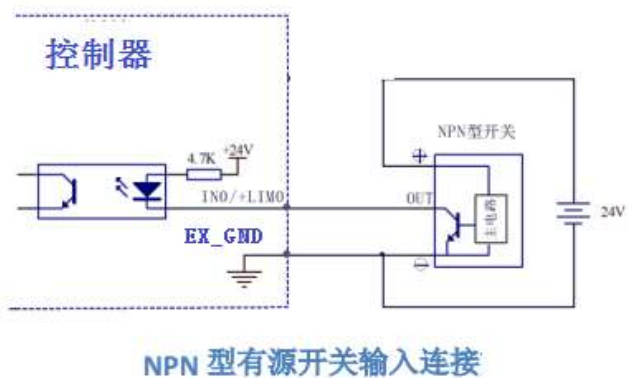


与无源开关接线示意图如下

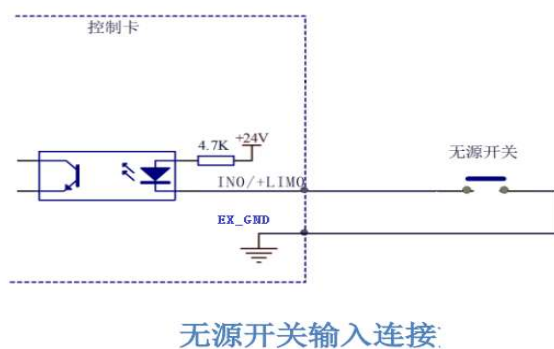


HDMI 接口

如下图，控制器侧面有一个 HDMI 高清接口，可以直接接液晶显示器

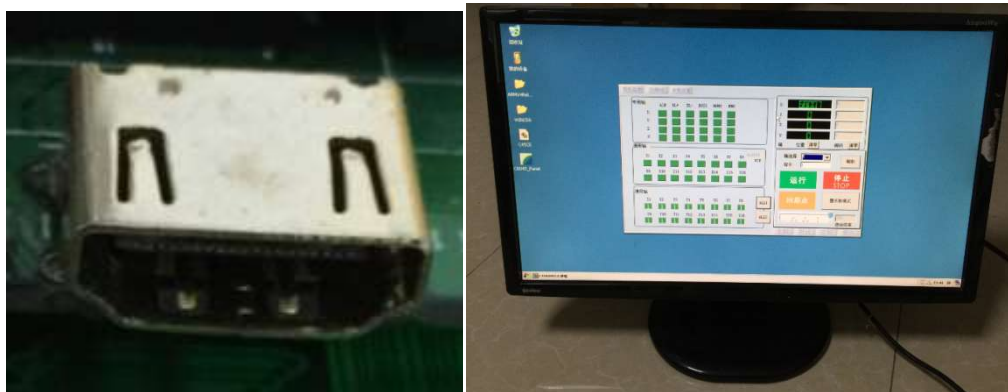

三.尺寸(单位: mm)

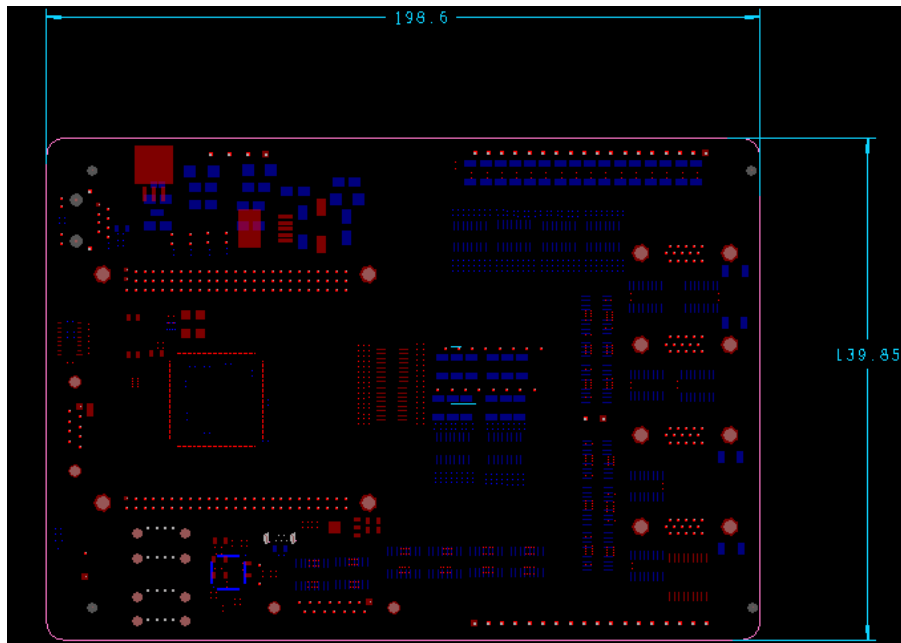

如上图带 7 寸屏尺寸为 198.6x139.85x40mm。

四.二次开发 DLL 库函数

为二次开发提供的 dll 库可以用于 VB,VC 的工程中。函数列表如下

函数名称	说明
C45CE_CardInit	控制器初始化, 必须要调用
C45CE_CardClose	
C45CE_set_pulse_outmode	
C45CE_set_profile	
C45CE_pmove	定长运动函数
C45CE_check_done	
C45CE_change_speed	
C45CE_reset_target_position	
C45CE_vmove	连续运动函数
C45CE_decel_stop	减速停止函数
C45CE_sudden_stop	立即停止函数
C45CE_set_HOME_PIN_logic	
C45CE_config_home_mode	
C45CE_home_move	回原点
C45CE_line2	
C45CE_line3	
C45CE_line4	
C45CE_axis_io_status	



C45CE_Get_DebugStatus	
C45CE_get_position	
C45CE_set_position	
C45CE_rel_arc_move	
C45CE_set_backlash	
C45CE_write_outbit	
C45CE_read_inbit	
C45CE_handwheel_move	
C45CE_counter_config	
C45CE_get_encoder	
C45CE_set_encoder	
C45CE_Bline2	
C45CE_set_AGPIO	

```

//! 初始化函数，使用其它函数之前调用
//! 返回值：
//!      0      ----- 成功
//!      1      ----- 没找到控制卡(无运动器件)
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_CardInit(void);/*= NULL*/
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_CardClose(int iLaserOnDelayUs);
// 脉冲输出模式设置 ，该函数如果不调用outmode=0 ，如果要某轴反向
outmode=2。
//! 脉冲/方向 ，还是双脉冲，脉冲/方向模式 可以通过设置参数来反向
//! 参数： axis 取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!      outmode 取值0~5 与雷泰相同含义
//! 返回值：
//!      0      ----- 成功
//!      1      ----- 不支持的模式
//!      2      ----- axis 参数输入不正确
//!
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_set_pulse_outmode(u16 axis, u16
outmode );

//梯形速度曲线设置函数
//! 功能： 设定梯形速度曲线的起始速度、运行速度、加速时间、减速时间
//! 参数： axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!      Max_Vel: 运行速度，或简称为高速 ,单位pps
//!      acc: 加速时间，单位秒
//!      dec: 减速时间，单位秒
//!      BacklashSpeed: 间隙补偿速度，单位pps
//! 返回值：
//!      0      ----- 成功
//!      1      ----- 不支持的模式
    
```



```

//!      2      -----      axis 参数输入不正确
//EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_set_profile(u16 axis, UINT32 Max_Vel,
double acc, double dec);
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_set_profile(u16 axis, UINT32 Max_Vel,
double acc, double dec,UINT32 BacklashSpeed); //=500

//梯形速度曲线 位移控制函数(定长运动)
//! 功能: 让指定轴作点位运动
//! 参数:  axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!      Dist: 运动距离 (Distance)
//!      posi_mode: 坐标模式, 相对位移为 0, 绝对位移为 1。
//!
//! 返回值:
//!      0      -----      成功
//!      1      -----      不支持的模式
//!      2      -----      axis 参数输入不正确
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_pmove(u16 axis, int Dist, u16 posi_mode );

//!功能: 检测指定轴的运动状态, 是运行还是停止。
//!参数: axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!返回值:
//!      0 表示指定轴正在运行
//!      1 表示指定轴停止运行
//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_check_done(u16 axis);

//!功能: 单轴运行中改变当前运行速度(速度正在改变时不要调用此函数)
//!      当指定轴在作连续运动时, 调用此函数可以改变当前的运动速度, 并
立即按所指定的
//!      速度连续运行
//!参数:
//!      Axis: 轴号
//!      Curr_Vel: 新的运动速度
//!返回值:
//!      0 表示成功
//!      1 无意义
//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_change_speed(u16 axis,U32 Curr_Vel);

//!功能: 改变目标位置
//!      在运动中改变目标位置。若目标位置比当前位置远, 则继续向前运动,
到达新目标位置
//!      后, 停止脉冲输出; 若目标位置比当前位置近, 控制卡将先停止当前
运动, 然后向反方

```



```

    //!      向运动至目标位置
    //!参数:
    //!      axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
    //!      dist: 新的目标位置值
    //!返回值:
    //!      0 表示成功
    //!      1 无意义
    //!      2 表示轴参数错误
    EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_reset_target_position(u16 axis,int dist);

```

```

    //!功能: 单轴连续运动
    //!      让指定轴加速到指定的运行速度后, 连续运行。
    //!参数:
    //!      axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
    //!      dir: 指定运动的方向, 其中 0 表示负方向, 1 表示正方向
    //!返回值:
    //!      0 表示成功
    //!      1 表示方向参数错误
    //!      2 表示轴参数错误
    EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_vmove(u16 axis,u16 dir);

```

```

    //!功能: 减速停止
    //!      指定轴减速停止。调用此函数后立即减速, 到达起始速度后停止
    //!
    //!
    //!参数:
    //!      axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
    //!返回值:
    //!      0 表示成功
    //!      1 无意义
    //!      2 表示轴参数错误
    EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_decel_stop(u16 axis);

```

```

    //!功能: 立即停止
    //!      指定轴立即停止。调用此函数后立即停止
    //!
    //!
    //!参数:
    //!      axis: 轴号
    //!返回值:
    //!      0 表示成功
    //!      1 无意义
    //!      2 表示轴参数错误
    EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_sudden_stop(WORD axis);

```




```

//!功能：设置原点信号有效电平
//!
//!参数：
//!    axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!    org_logic: 原点信号的有效电平,
//!                0—低电平有效
//!                1—高电平有效
//!返回值：
//!    0 表示成功
//!    1 表示org_logic无效
//!    2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_set_HOME_PIN_logic(u16 axis,u16
org_logic);

//!功能：设定回原点模式
//!    提供了多种不同的回原点模式，实现精确定位到原点的方案，
//!    通过调用此函数便可以选择其中一种模式。
//!参数：
//!    axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!    home_dir 回零方向， 1 正向, 2:负向
//!    vel 回零速度 (这个不起作用) pps
//!    mode 回原点的信号模式
//!        1 - 一次回零
//!        2 - 二次回零
//!        3 - 一次回零加回找 (不支持)
//!        10 - 以 EZ 作为原点进行一次回零
//!        11 - 以 EZ 作为原点进行一次回零，碰到限位后自动反找。
//!返回值：
//!    0 表示成功
//!    1 表示home_dir,mode无效
//!    2 表示轴参数错误
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_config_home_mode(u16 axis,u16 home_dir,
U32 vel, u16 mode);

//!功能：回原点
//!
//!参数：
//!    axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!返回值：
//!    0 表示成功
//!    1 无意义
//!    2 表示轴参数错误

```



```
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_home_move(u16 axis);
```

//!功能：二轴直线插补

//! 让指定的两轴作对称的梯形加减速插补运动。当 posi_mode 为 0 时，作相对位移运动，

//!运动方向由 Dist 的正负值确定；为 1，作绝对位移运动，运动方向由 Dist 与当前位置

//!的差值决定。

//!参数：

//! axis1, 2: 第一、二轴轴号

//! Dist1, Dist2: 第一、二轴距离

//! posi_mode: 位置模式，（不起作用，只能实现绝对位移）

//! 0—相对位移

//! 1—绝对位移

//!返回值：

//! 0 表示成功

//! 1 表示posi_mode错误

//! 2 表示轴参数错误

```
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_line2(u16 axis1,int Dist1,u16 axis2,int Dist2,u16 posi_mode);
```

//!功能：指定任意三轴做直线插补运动

//! 让指定的三轴作对称的梯形加减速插补运动。当 posi_mode 为 0 时，作相对位移运动，

//!运动方向由 Dist 的正负值确定；为 1，作绝对位移运动，运动方向由 Dist 与当前位置

//!的差值决定。

//!参数：

//! axis 轴号列表的指针

//! Dist1 指定 axis[0]轴的位移值，单位：脉冲数

//! Dist2 指定 axis[1]轴的位移值，单位：脉冲数

//! Dist3 指定 axis[2]轴的位移值，单位：脉冲数

//! posi_mode 位移模式设定：0 表示相对位移，1 表示绝对位移

//!返回值：

//! 0 表示成功

//! 1 表示posi_mode错误

//! 2 表示轴参数错误

```
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_line3(u16 *axis,int Dist1,int Dist2,int Dist3,u16 posi_mode);
```

//!功能：指定任意四轴做直线插补运动

//! 让指定的四轴作对称的梯形加减速插补运动。当 posi_mode 为 0 时，作相对位移运动，



//!运动方向由 Dist 的正负值确定；为 1，作绝对位移运动，运动方向由 Dist 与当前位置

//!的差值决定。

//!参数：

//! Dist1 指定 axis[0]轴的位移值，单位：脉冲数

//! Dist2 指定 axis[1]轴的位移值，单位：脉冲数

//! Dist3 指定 axis[2]轴的位移值，单位：脉冲数

//! posi_mode 位移模式设定：0 表示相对位移，1 表示绝对位移

//!返回值：

//! 0 表示成功

//! 1 表示posi_mode错误

//! 2 表示轴参数错误

EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_line4(int Dist1, int Dist2, int Dist3, int Dist4,u16 posi_mode);

//!功能：读取指定轴有关运动信号的状态，包含指定轴的专用 I/O 状态

//!

//!参数：

//! axis: 轴号

//!返回值：

位号	信号名称	描述	
0	ALM	ALM 信号	有效为1
1	EL+	EL+信号	有效为1
2	EL-	EL-信号	有效为1
3	EMG	EMG 信号	有效为1
4	HOME	Home 信号	有效为1
5	SD	减速信号	有效为1
6	SL+	软限位信号，最大值	(目前不支持此状态)
7	SL-	软限位信号，最小值	(目前不支持此状态)
8~15	P0~P7	每轴的8个IO，输入电平状态，0--低电平，1--高电平	
其它位		保留	

EXTERN_C unsigned short STDCALLDEF C45CE_axis_io_status(u16 axis);

//!功能：调试的时候用，获取运动部分底层细节状态信息

//!

//!参数：

//! axis: 轴号

EXTERN_C unsigned short STDCALLDEF C45CE_Get_DebugStatus(WORD axis,UINT32 *statusArr);

//!功能：读取指定轴的指令脉冲位置



```
//!  
//!参数:  
//!    axis: 轴号  
//!返回值: 指定运动轴的命令脉冲数, 单位: 脉冲  
//!  
//!  
//!  
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_get_position(u16 axis);  
  
//!功能: 设定指定轴的指令脉冲位置  
//!  
//!参数:  
//!    axis: 轴号  
//!    current_position: 设定位置  
//!返回值: 指定运动轴的命令脉冲数, 单位: 脉冲  
//!  
//!  
//!  
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_set_position(u16 axis,long  
current_position);  
//!功能: 二轴相对位置插补  
//!    让指定的二轴作相对位置圆弧插补运动  
//!参数:  
//!    参数:  axis: 轴号列表  
//!           rel_pos: 目标位置列表 (指定圆弧终点)  
//!           rel_cen: 圆心位置列表  
//!           arc_dir: 圆弧方向,  
//!                   0—顺时针  
//!                   1—逆时针  
//!返回值:  
//!    0 表示成功  
//!    1 表示arc_dir错误  
//!    2 表示轴参数错误  
//!  
//!  
//!  
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_rel_arc_move(u16 *axis,long  
*rel_pos,long *rel_cen, u16 arc_dir);  
  
//!功能: 打开缓冲区  
//!    让指定的二轴作相对位置圆弧插补运动  
//!参数:
```



```
    //!      参数:  buffnum: 缓冲区变号, 目前不用
    //!返回值:
    //!      0 表示成功
    //!      1 表示错误
    //!      2 表示错误
    //!
    //!
    //!
    EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_open_list(int buffnum);

    //!功能: 关闭缓冲区
    //!      让指定的二轴作相对位置圆弧插补运动
    //!参数:
    //!      参数:  buffnum: 缓冲区变号, 目前不用
    //!返回值:
    //!      0 表示成功
    //!      1 表示错误
    //!      2 表示错误
    //!
    //!
    //!
    EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_close_list(int buffnum);

    //!功能: 开始执行缓冲区
    //!      让指定的二轴作相对位置圆弧插补运动
    //!参数:
    //!      参数:  buffnum: 缓冲区变号, 目前不用
    //!返回值:
    //!      0 表示成功
    //!      1 表示错误
    //!      2 表示错误
    //!
    //!
    //!
    EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_start_list(int buffnum);

    //!功能: 缓冲区连续直线插补函数
    //!
    //!参数:
    //!      axisNum 轴数
```



```
/*!      piaxisList 轴号列表,
/*!      pPosList 位置列表
/*!      posi_mode 0 - 相对, 1-绝对位置模式
/*!返回值:
/*!      0 表示成功
/*!      1 表示缓冲区未打开
/*!      2 表示错误
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_lines (u16 axisNum, u16
*piaxisListw, long *pPosList, u16 posi_mode);
```

```
/*!功能: 连续插补中减速停止
```

```
/*!
/*!参数:
/*!      参数: buffnum: 缓冲区变号, 目前不用
/*!返回值:
/*!      0 表示成功
/*!      1 表示错误
/*!      2 表示错误
/*!
/*!
/*!
```

```
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_decel_stop_list (int
buffnum);
```

```
/*!功能: 连续插补中立即停止
```

```
/*!
/*!参数:
/*!      参数: buffnum: 缓冲区变号, 目前不用
/*!返回值:
/*!      0 表示成功
/*!      1 表示错误
/*!      2 表示错误
/*!
/*!
/*!
```

```
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_conti_sudden_stop_list(int
buffnum);
```

```
/*!功能: 设置间隙补偿值
```

```
/*!      反向间隙补偿速度 由速度设置的最后一个参数指定
C45CE_set_profile(u16 axis, UINT32 Max_Vel, double acc, double dec,UINT32
```



```
BacklashSpeed=500)
//!
//!
//!
//!参数:
//!    参数: axis: 轴号 (取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴)
//!    参数: backlash: 间隙补偿值, 单位: 脉冲 取值范围 (0~4095)
//!返回值:
//!    0 表示成功
//!    1 表示错误
//!    2 axis 参数输入不正确
//!
//!
//!
EXTERN_C unsigned int STDCALLDEF C45CE_set_backlash(u16 axis, UINT32
backlash);

//!功能: 置位指定卡的指定输出口
//!
//!参数:
//!    参数: bitno: 输出口位号 (1~16)
//!    参数: on_off: 输出电平, 0 表示输出低电平, 1 表示输出高电平
//!返回值: 无

EXTERN_C void C45CE_write_outbit (WORD bitno,WORD on_off);

//!功能: 读取指定卡的指定输入口
//!
//!参数:
//!    参数: bitno: 输入口位号 (1~16)
//!    参数: on_off: 输出电平, 0 表示输出低电平, 1 表示输出高电平
//!返回值: 0 表示低电平; 1 表示高电平

EXTERN_C int C45CE_read_inbit(WORD bitno);

//!功能: 启动指定轴的手轮脉冲运动
//!参数: axis: 轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!返回值:
//!    0 表示成功
//!    1 表示指定轴停止运行
//!    2 表示轴参数错误
EXTERN_C int C45CE_handwheel_move(WORD axis);
```



```

//!功能：设置编码器反馈输入模式函数，同时允许EA/EB输入
//!反馈位置计数器是一个 28 位正负计数器，对通过控制卡编码器接口 EA，EB
输入的脉冲（如
//!编码器、光栅尺反馈脉冲等）进行计数。
//!可以配置两种模式的脉冲输入：（1）非 A/B 相（脉冲+方向模式）；（2）
AB相输入模式
//!参数：axis：轴号,取值0,1,2,3 分别对应X,Y,Z,U轴
//!      mode：编码器反馈输入模式
//!      0    1 倍 A/B 相脉冲信号
//!      1    2 倍 A/B 相脉冲信号
//!      2    4 倍 A/B 相脉冲信号
//!      3    非 A/B 相, 为脉冲+方向
//!返回值：
//!      0 表示成功
//!      1 表示指定轴停止运行
//!      2 表示轴参数错误
EXTERN_C void C45CE_counter_config(WORD axis, WORD mode);

```

```

//!功能：读取编码器反馈的脉冲计数值。范围：28 位有符号数。
//!反馈位置计数器是一个 28 位正负计数器，对通过控制卡编码器接口 EA，EB
输入的脉冲（如
//!编码器、光栅尺反馈脉冲等）进行计数。
//!参数：axis：轴号
//!返回值：编码器的计数值

```

```

EXTERN_C int C45CE_get_encoder(WORD axis);

```

```

//!功能：设置编码器的脉冲计数值。范围：28 位有符号数。
//!反馈位置计数器是一个 28 位正负计数器，对通过控制卡编码器接口 EA，EB
输入的脉冲（如
//!编码器、光栅尺反馈脉冲等）进行计数。
//!参数：axis：轴号
//!      encoder_value：编码器脉冲计数的设定值。
//!返回值：无

```

```

EXTERN_C void C45CE_set_encoder(WORD axis, long encoder_value);

```

```

//!功能：二轴直线插补2
//!      为了同时进行2个二轴直线插补增加
//!让指定的两轴作对称的梯形加减速插补运动。当 posi_mode 为 0 时，作相对

```




位移运动，

//!运动方向由 Dist 的正负值确定；为 1，作绝对位移运动，运动方向由 Dist 与当前位置

//!的差值决定。

//!参数：

//! axis1, 2: 第一、二轴轴号

//! Dist1, Dist2: 第一、二轴距离

//! posi_mode: 位置模式，（不起作用，只能实现绝对位移）

//! 0—相对位移

//! 1—绝对位移

//!返回值：

//! 0 表示成功

//! 1 表示posi_mode错误


//! 2 表示轴参数错误

```
EXTERN_C int STDCALLDEF C45CE_Bline2(WORD axis1,long Dist1,WORD axis2,long Dist2,WORD posi_mode);
```

// ARM的4个IO输出设置 ， number:0~3 , value:0/1

```
EXTERN_C BOOL C45CE_set_AGPIO (int number, int value);
```

五.二次开发 C6045_Panel（售后提供源码）

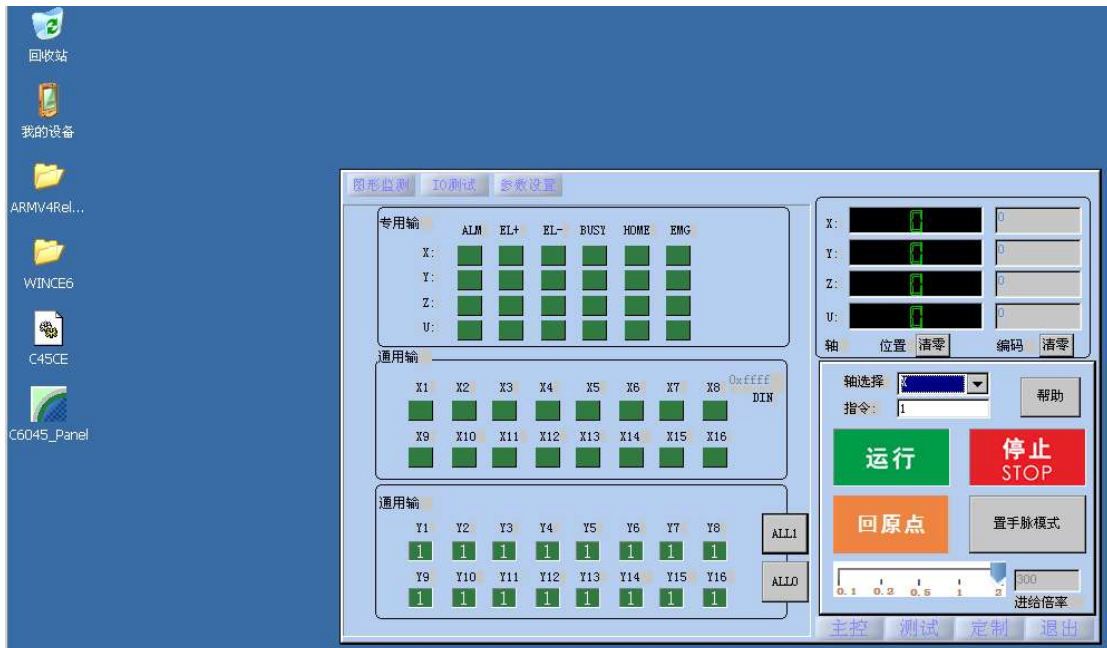


C6045_Panel 程序界面如上图，可以设置启动速度，加速度等等参数后，进行 X,Y,Z,U 四个轴的运动测试，包括直线插拔，圆弧插拔等等。

界面介绍

双击软件打开第一级对话框如下图



点【运行测试】按钮，弹出软件主界面，主界面中上面三个页面按钮【图形检测】，【IO 测试】，【参数设置】分别对应左边三个页面切换。

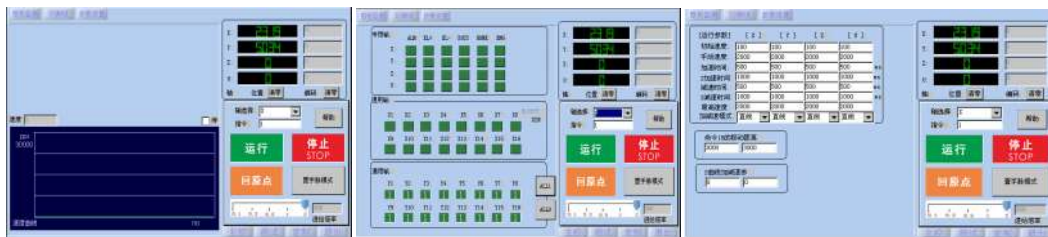

右下角三个按钮【主控】，【测试】，【定制】按钮分别对应右下角小窗口的三个页面切换。



【参数设置】页面介绍

如下图所示，该页面可以分别设置四个轴的 T 型加速，S 曲线加速过程的初始速度，手动速度（高速），加速时间等参数；并且可以设置其他功能中的一些参数，如直线插补长度等等。




【IO 测试】页面介绍

如下图，提供四个轴的专用输入状态监控，如：ALM 报警，EL 限位，HOME 原点，BUSY 忙，EMG 急停等等；并提供通用输入，通用输出的当前状态监控，与控制。




【图形监测】页面介绍

如下图，参数设置如下，要求从 100pps，加速到 2000pps，做梯形加减速，通过 X 轴连续运动，速度变化曲线如下

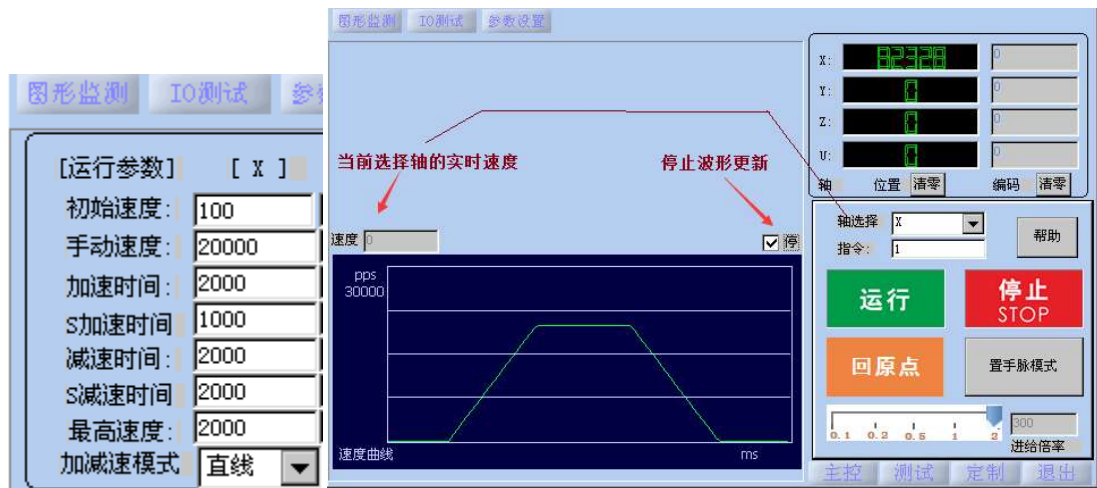

做曲线加减速，通过 X 轴连续运动，速度变化曲线如下

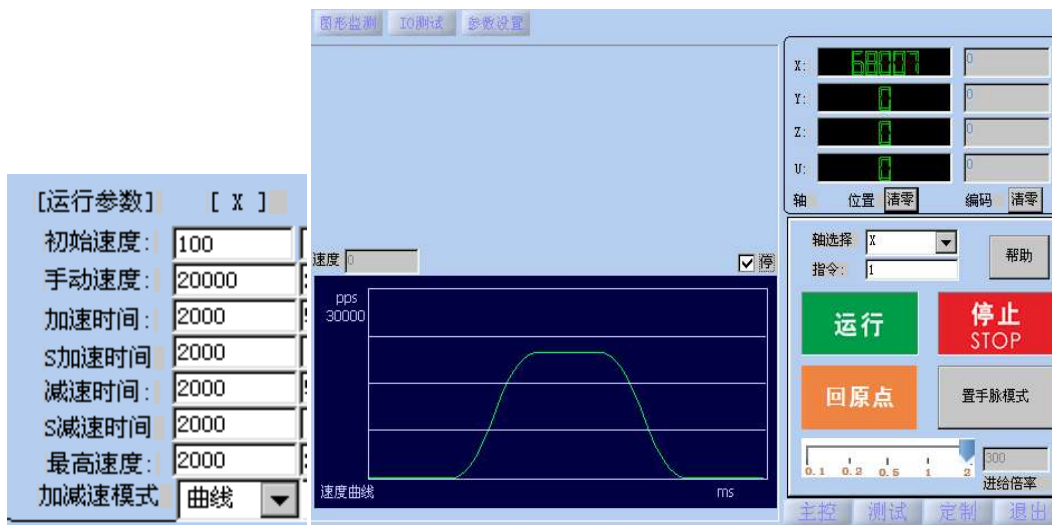

【主控】页面介绍

通过该页面可以执行如下命令测试，如

- 1 做正向连续运动
- 2 做负向连续运动
- 16 做 XY 直线插补运动



命令说明	
1:由指令控制连续正转(00)	21:XYZ直线插补
2:由指令控制连续负转(08)	22:XYZU直线插补
3:运动到+EL或+SL位置(20)	
4:运动到-EL或-SL位置(28)	
5:从-EL或-SL位置离开(22)	
6:从+EL或+SL位置离开(2A)	
7:正向运动一个指定的EZ脉冲个数(24)	
8:负向运动一个指定的EZ脉冲个数(2C)	
9(-9):定长运动(指定运动距离)	
10:定长运动(指定COUNTER1的绝对位置)	
11:定长运动(指定COUNTER2的绝对位置)	
12:启动运动直到指令位置计数器(COUNTER1)的值为	
13:启动运动直到机械位置计数器(COUNTER2)的值为	
14:用作定时控制(47)	
15:连续线性插补1运动,直到写入停止信号(60)	
16:线性插补1,XY轴(61)	
17:连续线性插补2运动,直到写入停止信号	
18:线性插补2(63)	
19:顺时针圆弧插补运动(64)	
20:逆时针圆弧插补运动(65)	

另外,可以用按钮【回原点】做指定轴的回原点动作。

 
六.WINCE 开发步骤

1.安装 VS2005 和控制器 SDK

- 根据相关教程安装好 VS2005




- 然后安装 SDK, 直接 setup





2.打开 C6045_Panel 源码，进行修改

打开 C6045_Panel.sln 工程后，界面如下，选择运行设备为：

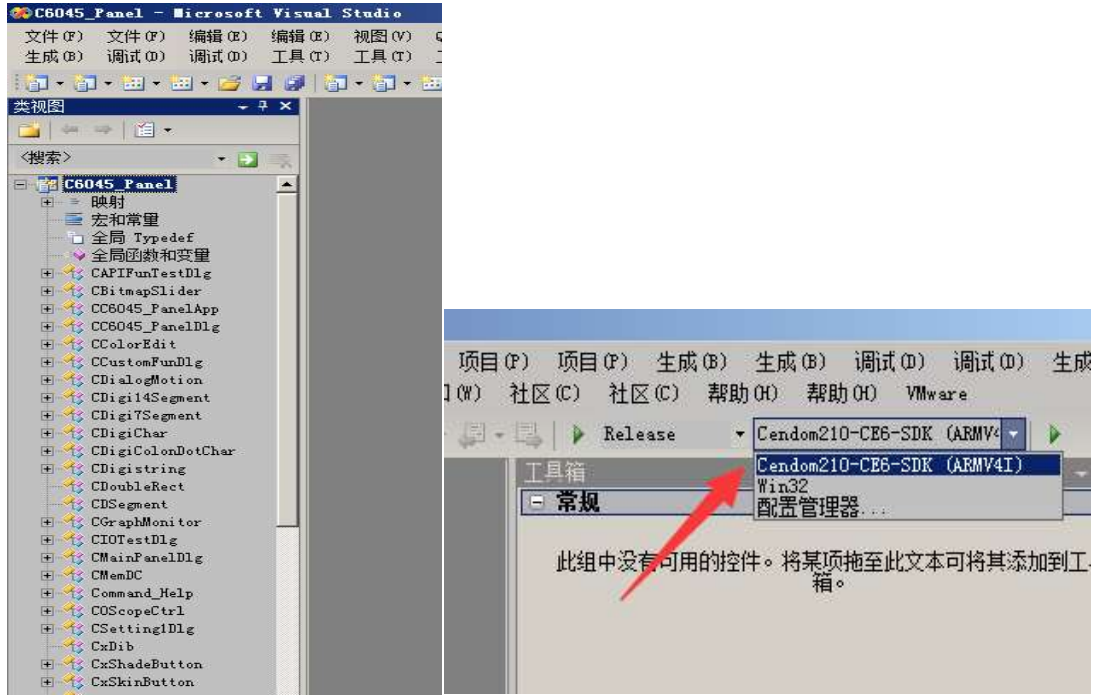


3.通过网口调试(代替 USB)

通过 USB 的 ActiveSync 连接 PC 与设备，好处是 USB 接口更加便捷，即插即用方便，缺点是传输速度慢，一般的设备端 USB 接口都是 FULL SPEED 速度，即 12M bps 速度，如果要 VS2005 部署一个几 M 的文件，而且需要频繁的调试，就会难以忍受其速度；对于有笔记本电脑，USB 接口供电问题，usb 连接不稳定，ActiveSync 连接到一半以后就卡住，有时候连上了，一会儿又掉线，初始连接时间可能超过 1 分钟。


因此网口方式 (网络，局域网)连接 VS2005 与设备，并进行程序的实时调试，单步就很有必要，代替 USB ActiveSync。

对于我们的 WINCE 运动控制器，只需要做如下 Visual Studio 2005 配置操作，即可。

- 在 Visual Studio 中点击“工具” - “选项” - “设备工具” - “设备”

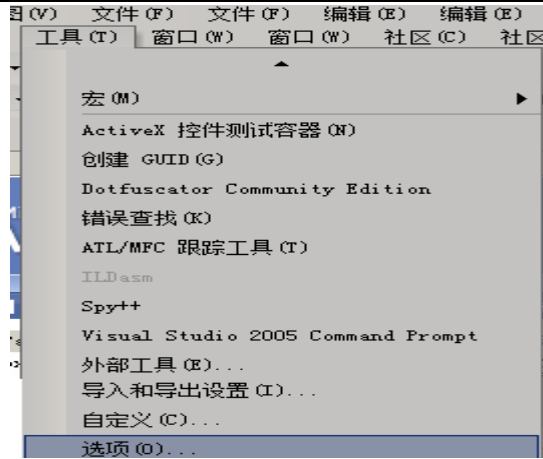

- 选择相应的设备，点击“属性”，点击“传输”后的“配置”
- 选择“使用指定的 IP 地址”，填入设备端的 IP 地址，确定

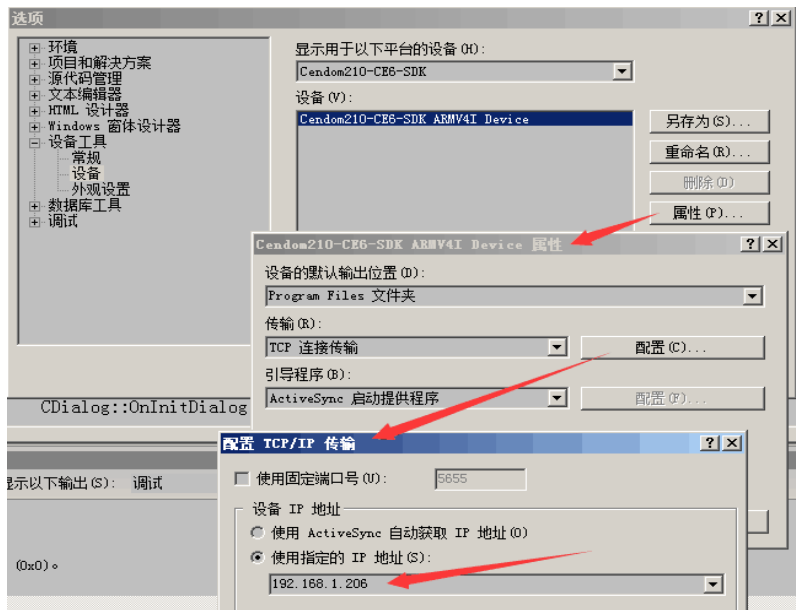

- 如果代码没有问题，直接编译成功后启动调试,控制器上就会直接出现程序界面。

